

各都道府県消防防災主管部(局) 御中

消防庁救急企画室

日産自動車株式会社「パラメディック等」のリコール届出について

標記について、別添のとおり日産自動車株式会社から緊急用自動車のリコール届出に関する報告がありましたので、お知らせします。

つきましては、内容を確認のうえ、速やかに適切な対応が図られるよう貴都道府県内市町村（消防の事務を処理する組合を含む。）に対して、この旨を周知されますようお願いいたします。

記

1 リコールの内容

(1) 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因

緊急用自動車において、運転席側ステップ内に配索されているハーネスの防水処理が不適切なため、靴底等に付着した雪などにより車室内に入った水がステップ部に流れてハーネスの保護カバー内に溜まり、浸水した当該ハーネスのジョイント部が腐食して断線することがある。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、エンジンが始動できなくなるおそれがある。

(2) 改善措置の内容

全車両、当該ハーネスに防水処理を行なう。また、ジョイント部を点検し、錆が認められるものはジョイント部を新品と交換する。

2 対象台数

計 1,946 台 （※メーカー届出情報による）

【制作期間の全体範囲】平成10年8月6日～平成27年11月16日

3 消防本部における対応

該当車両を保有する消防本部には、各地域の日産自動車販売店から直接連絡が入りますので、連絡があり次第迅速に対応してください。

【お問い合わせ先】

消防庁救急企画室 救急推進係

新田係長、濱砂事務官、山口事務官

TEL：03-5253-7529（直通）

E-mail：kyukyusuishin@soumu.go.jp

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>



リコール届出一覧表

リコール届出日:平成28年 2月18日

リコール届出番号	3764	リコール開始日	平成28年 2月18日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン	問い合わせ先:お客さま相談室 TEL 0120-315-232	
不具合の部位(部品名)	電気装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	緊急用自動車において、運転席側ステップ内に配索されているハーネスの防水処理が不適切なため、靴底等に付着した雪などにより車室内に入った水がステップ部に流れてハーネスの保護カバー内に溜まり、浸水した当該ハーネスのジョイント部が腐食して断線することがある。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、エンジンが始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ハーネスに防水処理を行なう。また、ジョイント部を点検し、錆が認められるものはジョイント部を新品と交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3764のステッカーを貼付する。 		


車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	TC-FPWGE50 改 ABF-FPWGE50 改 CBF-FPWGE50 改	「パラメディック」	FPWGE50-000001～FPWGE50-006670 平成15年7月15日～平成27年11月16日	1,287	
	TC-FPGE50 改 ABF-FPGE50 改 CBF-FPGE50 改		FPGE50-000001～FPGE50-006001 平成15年7月17日～平成26年12月5日	173	
	GE-FLWGE50 改		FLWGE50-000001～FLWGE50-000476 平成11年7月27日～平成15年5月19日	319	
	GE-FLGE50 改		FLGE50-000002～FLGE50-000376 平成11年7月27日～平成15年3月11日	90	
ニッサン	E-ALWE50 改	「キャラバン エルブランド」	ALWE50-600001～ALWE50-600078 平成10年8月6日～平成11年5月13日	48	
	E-ALE50 改		ALE50-600001～ALE50-600039 平成10年8月6日～平成11年5月14日	14	



車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
いすゞ	GE-JFLWGE50 改	「スーパー メディック II」	FLWGE50-800001 平成11年10月8日	1	
	GE-JFLGE50 改		FLGE50-800001～FLGE50-800012 平成11年10月6日～平成13年12月6日	12	
	E-JALE50 改	「ファーゴ フィリー」	ALE50-850001～ALE50-850002 平成11年1月9日～平成11年1月12日	2	
	(計 13 型式)	(計 4 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成10年8月6日～平成27年11月16日	(計 1,946 台)	




改善箇所説明図

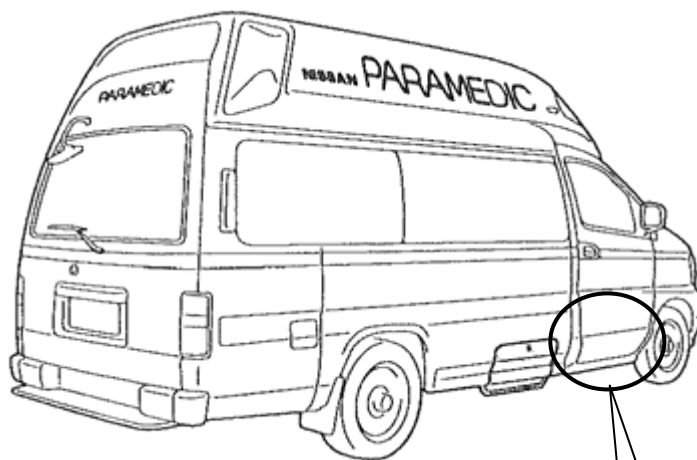


運転席側ステップ部



保護カバー

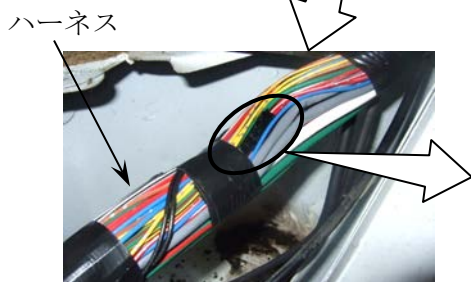

ハーネス

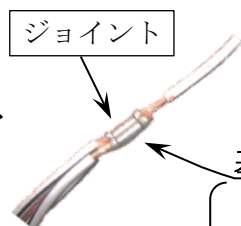

ジョイント

基準不適合発生箇所

緊急用自動車において、運転席側ステップ内に配索されているハーネスの防水処理が不適切なため、靴底等に付着した雪などにより車室内に入った水がステップ部に流れてハーネスの保護カバー内に溜まり、浸水した当該ハーネスのジョイント部が腐食して断線することがある。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、エンジンが始動できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ハーネスに防水処理を行なう。また、ジョイント部を点検し、錆が認められるものはジョイント部を新品と交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、防水処理を施す部品を示す。